



ATSKAITE PAR PELDOŠĀS PIESTĀTNES NOVĒRTĒŠANU

Dzintaru iela 2A
Pāvilosta
LV-3466

Izstrādāts:
SIA „Pontoni.lv”
Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Ošs
Tel: +371 29 406 359
E-pasts: martins@pontoni.lv


Dokumenta numurs un versija:
TT_10_2021.04.14

Pāvilosta
2021.gads aprīlis

Satura rādītājs

1	Piestātnes plāns	3
2	Galvenie rādītāji	4
3	Vērtējuma mērķis	5
4	Stāvoklis un vērtības aprēķins	5
5	Foto fiksācija	7
6	Demontāžas plāns	8
7	Pielikumi.....	9
7.1	Apsekošanas akts 20210407.....	9

1 Piestātnes plāns

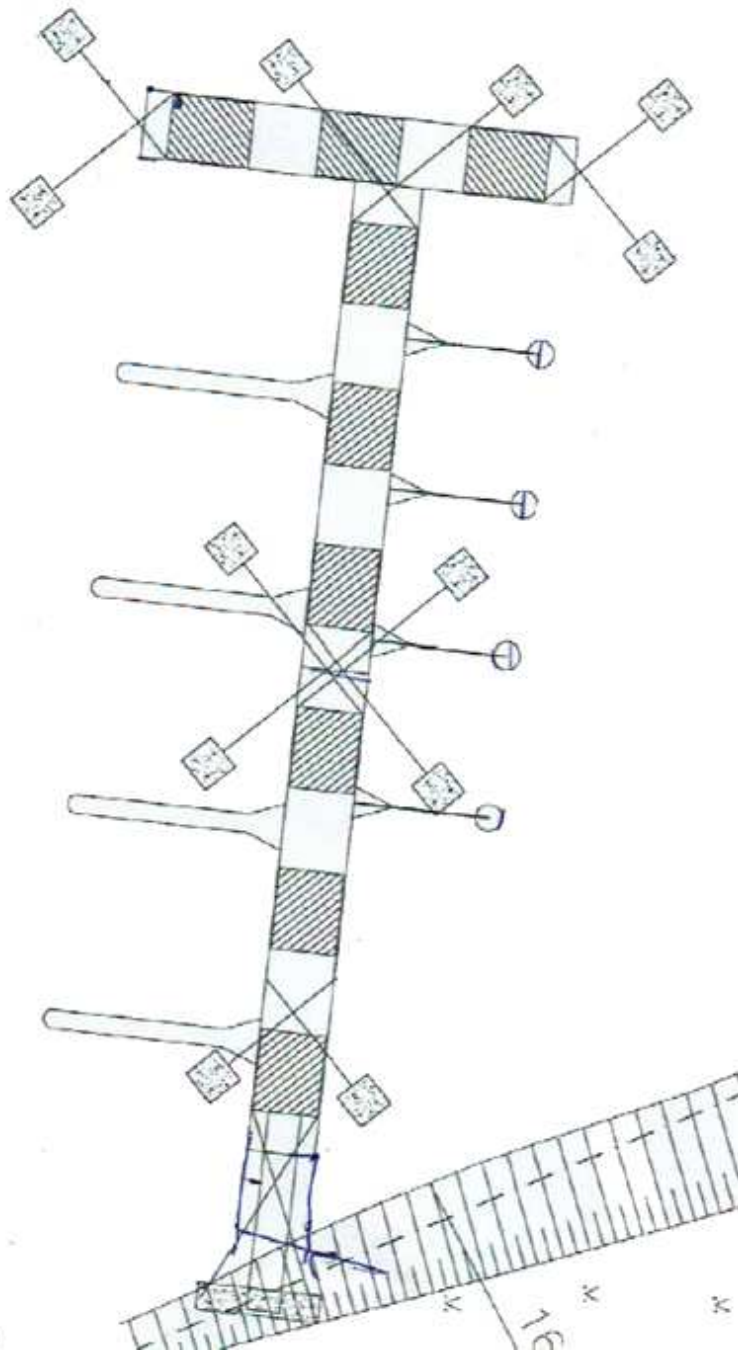

Attēls 1 (Piestātnes plāns no izpilddokumentācijas)

2 Galvenie rādītāji

Garums perpendikulārajā novietojumā 36m;

Garums paralēlajā novietojumā – 16m;

Platums 2.4m;

Betona pontoni 2.4x 3.0x 0.7m – 9 gab.;

Betona enkurs 1.5t – 12 gab.;

Tauvošanās pirksts 8m – 4 gab.;

Tauvošanās bomis 5m – 5 gab.;

Pārejas laipa 1.2x 6m – 1gab.

3 Vērtējuma mērķis

Saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa līgumu starp SIA "Pontoni.lv" un Pāvilostas ostas pārvaldes noslēgto līgumu, SIA "Pontoni.lv" veiks jaunas "Peldošās piestātnes piegādi un uzstādīšanu Pāvilostas ostā".

Jauno piestātņi paredzēts uzstādīt esošās peldošās piestātnes vietā. Precīzs jaunās piestātnes novietojums tiks precizēts darbu gaitā.

Saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumi SIA "Pontoni.lv" jāveic vecās piestātnes demontāžu.

Vērtējuma mērķis - tirgus vērtības noteikšana un piemērotākā demontāžas metode.

4 Stāvoklis un vērtības aprēķins

Piestātne atrodas kritiskā stāvoklī. Daļēji izjaukta. Tauvošanās pirksti novietoti uz klāja.

Tauvošanās bomži – demontēti un novietoti krastā. Piestātnes koka klāji ar būtiskiem bojājumiem.

Koka klāju atjaunošana nav racionāla. Klāja skrūves – bez pret korozijas pārklājuma. Skrūvju galvas ar koroziju. Iespējamais klāja dēļu demontāžas veids – nolaušana.

Koka klājs pirmajā posmā deformējies. Iztrūkst atsevišķi dēļi.

Betona pontoni ar apmierinošu peldspēju. Stipri apauguši. Dažiem nolauzti stūri (stiprinājumi).

Šādu pontonu izmantošana un remonts nav iespējams bez pilnīgas betona daļas demontāžas un armējuma atjaunošanas.

Tauvošanās pirksti (8m) izgatavoti no lietotām mucām. Metāla daļa karsti cinkota un ir apmierinošā stāvoklī. Iespējams atjaunot uzstādot jaunus pontonus, koka klāju, un gumijas stiprinājumus. Esošie stiprinājumi nav droši ekspluatējami.

Tauvošanās bomžu metāla daļas karsti cinkotas. Gala pontons (boja) un metāla detaļa apmierinošā stāvoklī. Esošie stiprinājumi nav droši ekspluatējami.


Uz piestātnes izvietotais tauvošanās aprīkojums (tauvošanās cilpa), jauda orientējoši 5 kN, bez marķējuma, nav droši ekspluatējami.

Tabula 1 (Piestātnes tirgus vērtības aprēķins)

#	Nosaukums	Skaitis	Vienības	Jaunvērtība (EUR/gab.)	Nolietojums (%)	Vērtība (EUR)
1.	Betona pontons b2.4x 3.0x 0.7m	9	gab.	945.00	90	850.50
2.	Koka klājs	9	gab.	835.00	100	0.00
3.	Betona enkurs 1.5t, t.sk. Ķēdes	12	gab.	180	90	216.00
4.	Tauvošanās pirksts 8m	4	gab.	1500	90	600.00
5.	Tauvošanās bomis 5m	4	gab.	386	70	463.20
6.	Pārejas laipa 1.2x 6m	1	gab.	440	95	22.00
7.	Skrūves un stiprinājumi	1	kompl.	390	95	19.50
Kopā:						2171.20

Tabulā norādītās jaunvērtības pieņemtas pēc SIA "Pontoni.lv" līdzīgu izstrādājumu pārdošanas cenām 2021.gada aprīlī.

5 Foto fiksācija

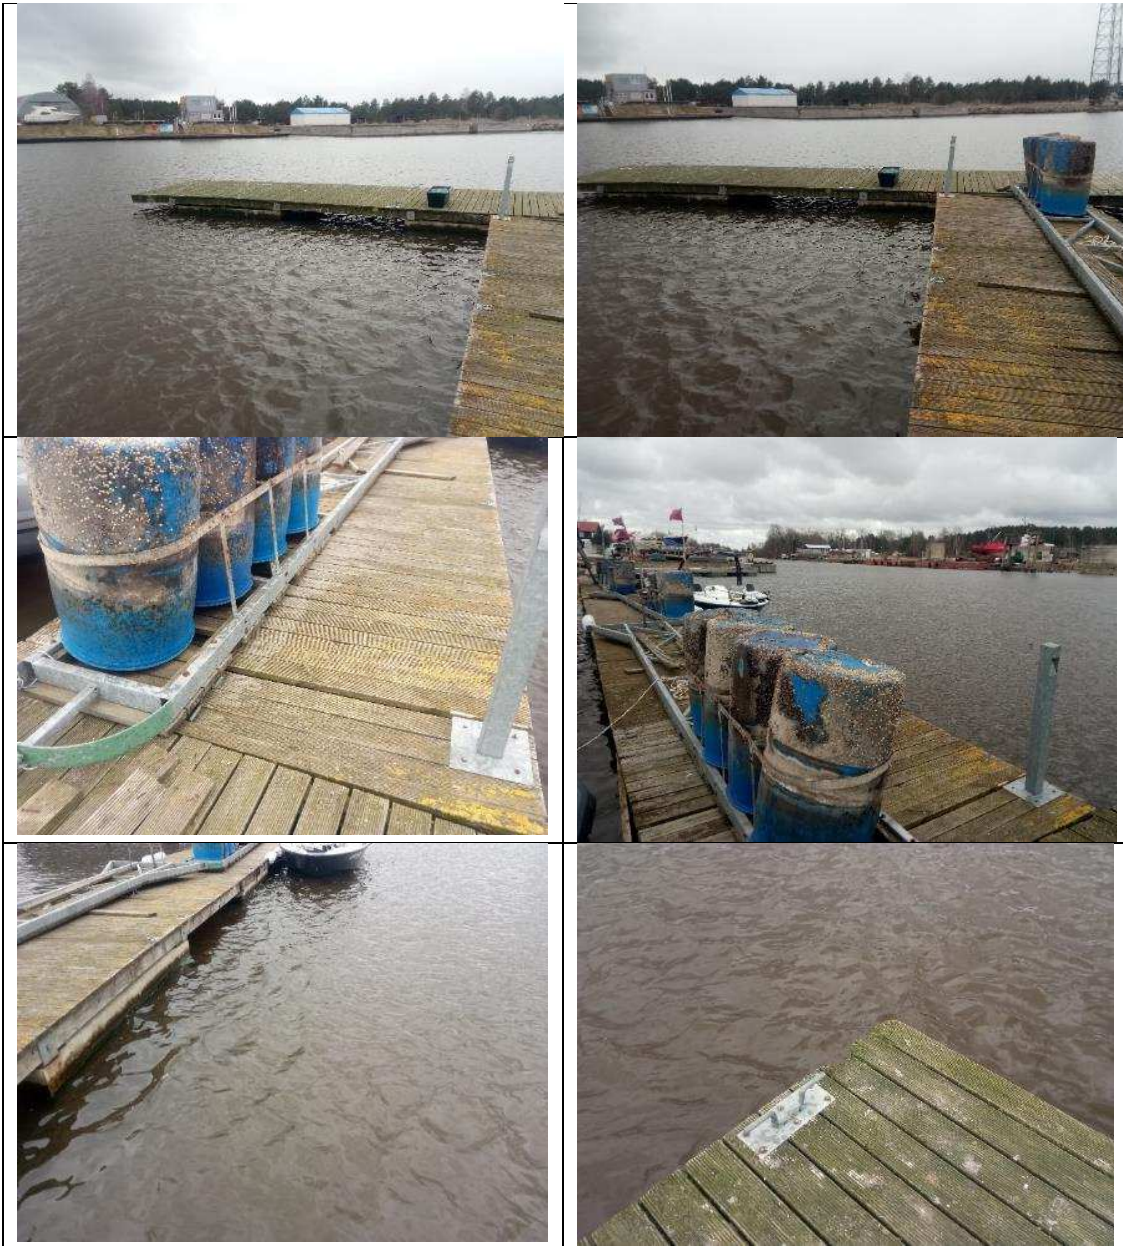

6 Demontāžas plāns

Peldošo piestātņi paredzēts demontēt sekojošos posmos:

1. Piestātņes sadalīšanas trīs atsevišķās sekcijās;
2. Peldošo sekciju pārvietošanu uz norādīto vietu;
3. Betona enkuru secīga izcelšana un novietošana izcelšanas vietā.

Gadījumā, ja betona enkuru izcelšana nav iespējama (pārtrūkstot ķēdei vai stiprinājumam), betona enkuru atstāj, pieņemot ka tas ieskalots zem gultnes.

7 Pielikumi

7.1 Apsekošanas akts 20210407

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS



Adrese:	Dzintaru 2A, Pāvilosta
Akta Nr.	20210407
Datums:	07.apr.21

Apsekojamā daļa	Apsekojamais objekts (konstrukcijas daļa vai elements)	Apsekošanas rezultāts	Skice
1. Krasta balsta elementi	1. Krasta balsts		
	2. Skrūvpāji		
	3. Enges	X	
2. Laipas elementi	1. Stiprinājumi	X	
	2. Enges	X	
	3. Saplāksnis zem pārejas laipas	X	
	4. Koka dēļu klājs	X	
	5. Klājs savienojuma elementi	X	
3. Peldošie elementi	1. Pontoni	X	
	2. Pontonu stiprinājumi	X	
4. Laipas aprīkojums	1. Polleri	X	
	2. Fenderi		
	3. Tauvošanās pirksti	X	
	4. Kāpnes		
	5. Elektrokārtas		
5. Enkurošanas elementi	1. Enkurķēdes	X	
	2. Enkuri	X	
	3. Atsvāri		

Ar šo mēs apakšā parakstījušies apliecinām:

IZPILDĪTĀJS ir veicis laivu piestātnes tehnisko apsekošanu. Apsekošanas gaitā konstatēts:

1. Laivu

piestātne/laipa atrodas:

labā stāvoklī

apmierinošā stāvoklī

kritiskā stāvoklī

IZPILDĪTĀJS apņemas veikt konstatētās nepieciešamās darbības piestātnes tehniskā stāvokļa uzlabošanai: **nav remontējama, demontējama daļēji izjaucot.**

Konstruktīvos bojājumus ražotājs novērs preču garantijas ietvaros. PASŪTĪTĀJA papildus finansējums:

IR nepieciešams

NAV nepieciešams

Šis akts sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai no pusēm.

IZPILDĪTĀJS: SIA PONTONI.LV
Reģ.Nr.40003764955
Mālienas 76-62, Rīga, LV-1064
AS "SEB banka", kods UNLALV2X
Konts: LV75UNLA0050023798257
T: 63044000 E: info@pontoni.lv

PASŪTĪTĀJS: Pāvilostas ostas pārvalde
Reģ. Nr. 90000392079
Dzintaru iela 2A,
Pāvilosta, LV-3466
LV80HABA0551030163055

Adrese: Dzintaru 2A, Pāvilosta

Akta Nr. 20210407
Datums: 07.apr.21

